

雙向螺距誤差補償

SINUMERIK 828D / 840D sl

目錄

内容

1	注意事項與責任	. 1
2	功能概述	2
3	功能需求	3
4	注意事項	4
5	模組使用步驟	5
6	版本紀錄	12

1 注意事項與責任

本文件及範例所包含文字檔、PLC程式、機器可執行程式(MPF、SPF、...)、電路圖,可能與使用者實際使用不同,使用者可能需要先對相關程式做修改和調整,才能將其用於測試。本範例的作者和擁有者對於該程式的功能性和相容性不負任何責任,使用該範例程式的風險完全由使用者自行承擔。由於它是免費的,所以不提供任何擔保,錯誤糾正和熱線支援。


對於在使用中發生的人員、財產損失本公司不承擔任何責任,由使用者自行承擔風險。

以上聲明內容的最終解釋權歸西門子股份有限公司所有,後續內容更新不做另行通知。



2 功能概述

當機構上有些情況必須考慮正向或負向移動至固定位置,必須要有個別不同的補償值,可使用此選配做誤差補償。

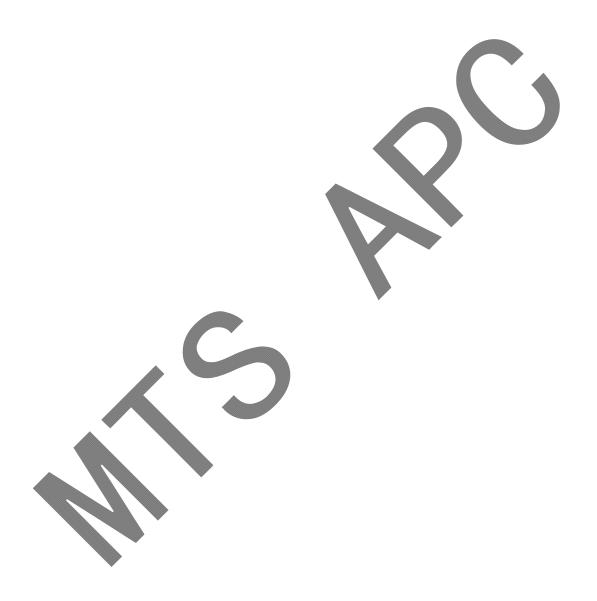


3 功能需求

- 3.1 參考系統版本
- V4.7+SP6

3.2 其他需求

Bidirectional compensation: 6FC5800-0AM54-0YB0

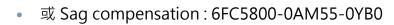



4 注意事項


4.1 注意事項

此技術功能的說明及範例僅提供參考,使用者必須考慮實際機器的安全狀態作測試。 使用者必須承擔功能測試及最後結果的責任。



5 模組使用步驟

- 5.1 設定補償的初始條件
 - a. Setup → NC → Leadscrew error → Axis + / Axis (選至須要的補償軸) → Configuration

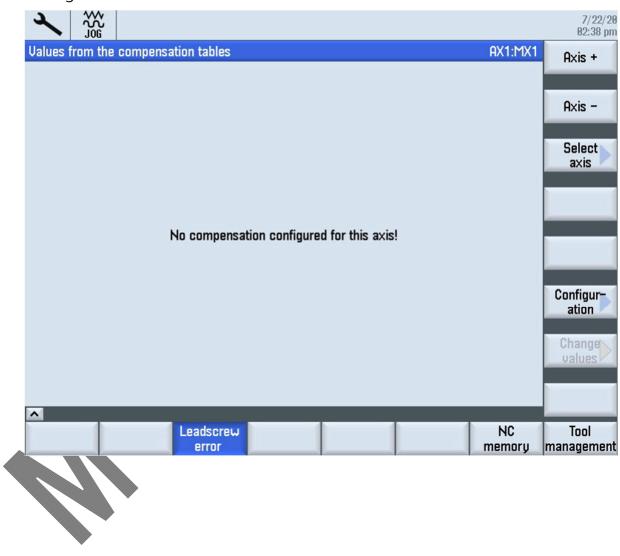


b. 選擇補償的形式: Bidirectional (CEC)


負向補償表的序號:1(依實際機器的使用狀況編序)

正向補償表的序號:2(依實際機器的使用狀況編序)


→ Change config.

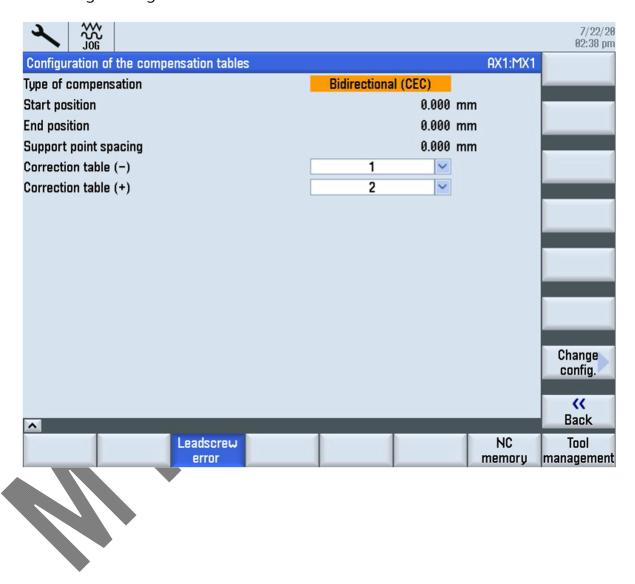

c. 輸入起始機械座標值: xx 終點機械座標值: xx 間隔距離: xx → Activate

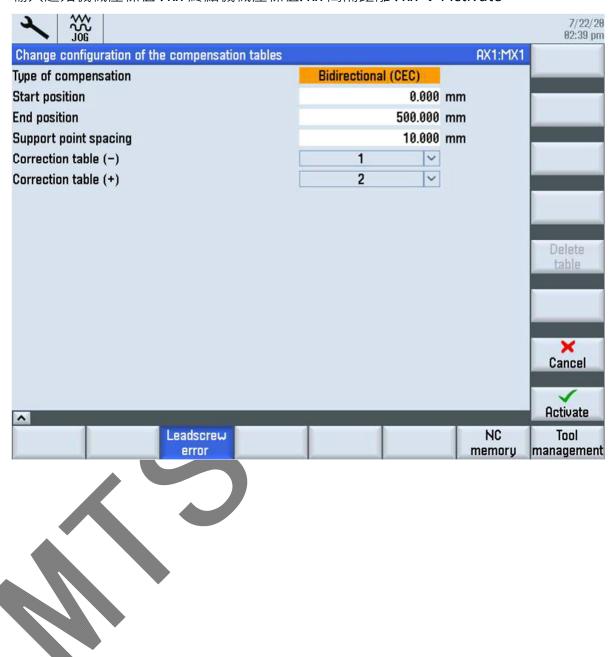


d. → OK (NC 系統自動重開機)

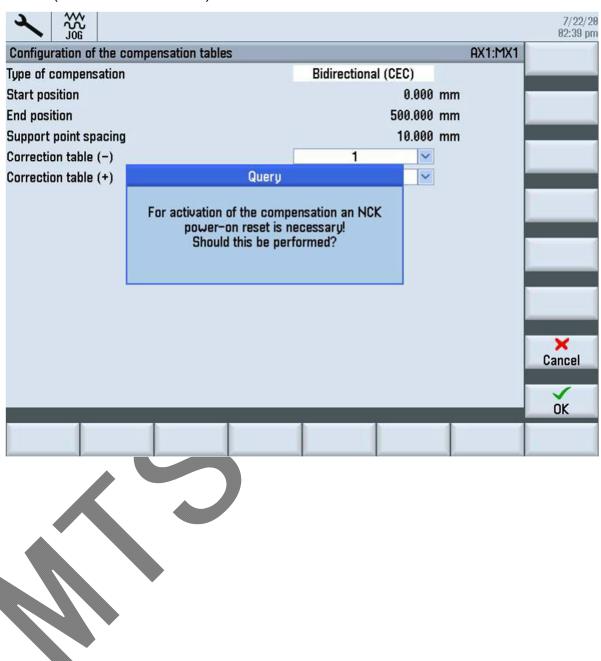

e. 依實際機器狀況輸入補償值:

Exp. 機械座標 10: 正向移至 10 時補償 0.003mm, 負向移至 10 時補償

0.002mm。輸入數值後 按 Activate 軟鍵 生效補償值

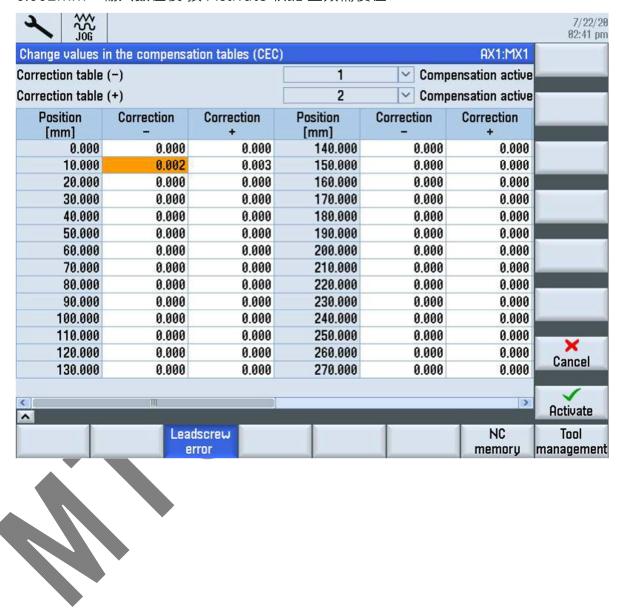

5.2 驗證控制器上生效的補償值應用範例

- a. 伺服軸已回過機械原點
- b. 相關參數是否生效:

MD32710 \$MA_CEC_ENABLE = 1 (功能生效)

MD32711 \$MA_CEC_SCALING_SYSTEM_METRIC = 1 (0: 英制 1: 公制)

MD32720 \$MA CEC MAX SUM = 1 mm (容許最大補償值)


MD32730 \$MA_CEC_MAX_VELO =10% (補償的移動速度: MD32000 的百分比)

SD41300[x] \$SN_CEC_TABLE_ENABLE =1(相對應的補償表生效)




c. Diagnostics → Axis Diag. → Service Axis → Axis + /Axis – (切至檢查的軸 畫面)

正向移動時補償值:0.003

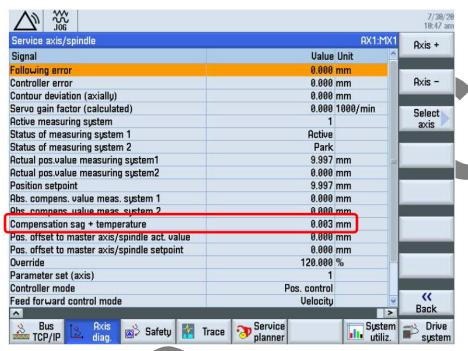

負向移動時補償值: 0.002

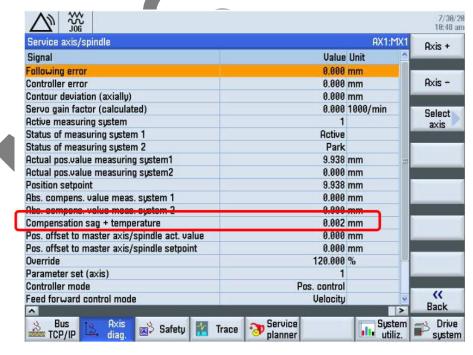

6 版本紀錄

版本	日期	作者	附註
V1.0	2019.01.23	Charles Chiu	

