### 精密制造部



#### 目标:

- ★学习和了解用户宏程序的编程思路和程序结构。
- ★掌握宏程序的调用规定及其特点。
- ★中等难度的零件能运用宏程序编制加工程序。

#### 重点:

- ◇宏程序各种控制指令的灵活应用及技巧。
- ◇编制宏程序时数学模型的建立、数学关系的表达思路
- ◇"不易更改程序"的重要性-!!!

## 用户宏程序培訓

● 一 变量

● 二 宏程序调用

● 三 变量的运算和控制指令

● 四 用户宏程序应用实例

## 用户宏程序培訓

定义:所存入的这一系列指令——用户宏程序

宏程序的编制方法简单地解释就是:

利用变量编程的方法。

用户利用数控系统提供的变量、数学运算功能、逻辑判断功能、程序循环功能等功能,来实现一些特殊的用法。

调用宏程序的指令——宏指令特点:使用变量

# 用户宏程序培訓

宏指令既可以在主程序体中使用, 也可以当作子程序来调用。

放在主程序体中

. . . . . .

N50 #100=30.0

N60 #101=20.0

N70 G01 X#100 Y#101 F500.0

. . . . . .

当作子程序调用:

主程序

. . . . . .

G65 P1000 X30.0 Y20.0

. . . . . .

宏程序:

O1000

• • • • •

#100 = #24

#101 = #25

• • • • •

M99

## 用户宏程序培訓

- 一. 变量的表示和使用
- (一) 变量表示

```
# I(I=1,2,3,...)或#[<式子>]
```

例: #5, #109, #501, #[#1+#2-12]

- (二) 变量的使用
- 1. 地址字后面指定变量号或公式

格式: <地址字>#1

<地址字>-#|

<地址字>[<式子>]

例: F#103,设#103=15 则为F15

Z-#110,设#110=250则为Z-250

X[#24+#18\*COS[#1]]

### 用户宏程序培訓

- 一. 变量的表示和使用
- 2. 变量号可用变量代替

例: #[#30], 设#30=3 则为#3

3. 变量不能使用地址O,N,I

例:下述方法下允许

O#1:

 $1#2 6.00 \times 100.0$ ;

4. 变量号所对应的变量,对每个地址来说,都有具体数值范围

例: #30=1100时,则M#30是不允许的

- 5. #0为空变量,没有定义变量值的变量也是空变量
- 6. 变量值定义:

程序定义时可省略小数点,例:#123=149 MDI键盘输入

- 一. 变量的种类 1. 局部变量#1~#33 (只能在一个宏程序中使用)
- 一个在宏程序中局部使用的变量

例: A宏程序 B宏程序

.. ..

#10=20 X#10 不表示X20

断电后清空,调用宏程序时代入变量值

- 2. 公共变量#100~#149, #500~#531
- 各用户宏程序内公用的变量
- 例:上例中#10改用#100时,B宏程序中的
  - X#100表示X20
- #100~#149 断电后清空
- #500~#531保持型变量(断电后不丢失)
- 3. 系统变量
- 固定用途的变量,其值取决于系统的状态
- 例: #2001值为1号刀补X轴补偿值
  - #5221值为X轴G54工件原点偏置值
- 入时必须输入小数点,小数点省略时单位为µm

程序中的地址	在宏程序体中的 变量	程序中的地址	在宏程序体中的 变量
А	#1	Q	#17
В	#2	R	#18
С	#3	S	#19
D	#7	Т	#20
Е	#8	U	#21
F	#9	V	#22
Н	#11	W	#23
1	#4	X	#24
J	#5	Υ	#25
K	#6	Z	#26
М	#13		

程序中的地址	在宏程序体 中的变量	程序中的地址	在宏程序体 中的变量	程序中的地址	在宏程序体中 的变量
А	#1	$J_4$	#14	K <sub>8</sub>	#27
В	#2	K <sub>4</sub>	#15	<b>I</b> <sub>9</sub>	#28
С	#3	<b>I</b> <sub>5</sub>	#16	$J_9$	#29
I <sub>1</sub>	#4	$J_5$	#17	$K_9$	#30
$J_1$	#5	K <sub>5</sub>	#18	I <sub>10</sub>	#31
K <sub>1</sub>	#6	I <sub>6</sub>	#19	J <sub>10</sub>	#32
$I_2$	#7	$J_6$	#2	K <sub>10</sub>	#33
$J_2$	#8	K <sub>6</sub>	#21		
$K_2$	#9	l <sub>7</sub>	#22		
$I_3$	#10	$J_7$	#23		
$J_3$	#11	K <sub>7</sub>	#24		
$K_3$	#12	I <sub>8</sub>	#25		
I <sub>4</sub>	#13	$J_8$	#26		

```
宏程序常用的指令: G65, G66, G67
G65指令的运用:宏指令G65可以实现丰富的宏功能,
包括算术运算,逻辑运算,等处理功能.
一般形式: G65 H m P#i Q#j R#k;
式中:m---宏功序功能的数值范围:01-99;
   #I---运算结果存放处的变量名;
   #i---被操作的第一个变量,也可以是一个常
数;
   #k---被操作的第二个变量。
```

```
G65 A1.0 B2.0 I-3.0 I4.0 D5.0
P1000
#1: 1.0+
#2: 2.0←
#4: -3.0-
#7: 5.0 ←
```

### 用户宏程序培訓

运算的优先顺序:

- ①函数;
- ②乘除、逻辑与;
- ③加减、逻辑或、逻辑异或。

可以用[ ]来改变顺序。

### 运算指令:

#### 算数式

加法: #i=#j + #k

减法: #i=#j - #k

乘法: #i=#j \* #k

除法: #i=#j / #k

### 用户宏程序培訓

正弦 #i=SIN [#j]

余弦 #i=COS [#j]

正切 #i=TAN [#j]

反正切 #i=ATAN [#j] / [#k]

平方根 #i=SQRT [#j]

绝对值 #i=ABS [#j]

取整 #i=ROUND [#j]

单位:度

单位:度

单位:度

单位:度

### 逻辑运算:

等于: EQ 格式: #j EQ #k

不等于: NE 格式: #j NE #k

大于: GT 格式: #j GT #k

小于: LT 格式: #j LT #k

大于等于: GE 格式: #j GE #k

小于等于: LE 格式: #j LE #k

- 一. 转移与循环指令
- 1. 无条件的转移

```
格式: GOTO 1;
GOTO #10;
```

2. 条件转移

```
格式: IF[<条件式>= GOTO n
条件式:
#j EQ#k表示= #j NE#k表示≠
#j GT#k表示> #j LT#k表示<
#i GE#k表示≥ #j LE#k表示≤
```

```
例:
    IF[#1 GT 10] GOTO 100;
    N100 G00 691 X10:
例: 求1到10之和
   O9500;
   \#1 = 0
   #2=1
   N1 IF [#2 GT10] GOTO 2
   #1 = #1 + #2:
   #2 = #2 + 1;
   GOTO 1
   N2 M301. 循环
```

### 用户宏程序培訓

#### 3、WHILE「条件表达式 ] DO m

. . .

#### END m

- ▽. 条件满足时,执行DOm到ENDm,则从DOm的程序段 不满足时,执行DOm到ENDm的程序段
- ▽ m——循环执行范围的识别号,只能是1、 2和3,否则系统报警
- ▽注意: DO—END循环能够按需要使用多次,即循环嵌套。

```
4. EQ NE时, 空和 "0"不同
其他条件下,空和"0"相同
 例: 求1到10之和
     O0001;
     #1=0;
     #2=1;
    WHILE [#2LE10] DO1;
     #1 = #1 + #2;
     #2 = #2 + #1;
     END1:
     M30;
```

# 用户宏程序培訓

宏指令G65可以实现丰富的宏功能,包括算术运算、逻辑运算等处理功能。

一般形式: G65 Hm P#i Q#j R#k

式中:

m--宏程序功能,数值范围01~99;

#i--运算结果存放处的变量名;

#j--被操作的第一个变量,也可以是一个常数;

#k--被操作的第二个变量,也可以是一个常数。


G码	H码	功能	定 义
G65	H01	定义,替换	# i=# j
G65	H02	加	# i=# j+# k
G65	Н03	减	# i=# j-# k
G65	H04	乘	$\#i=\#j\times\#k$
G65	H05	除	# i=# j/# k
G65	H21	平方根	# i=√# j
G65	H22	绝对值	# i= # j
G65	H23	求余	# $i = \# j$ -trunc ( # $j/\# k$ ) • # $k$
			Trunc; 丢弃小于1的分数部分
G65	H24	BCD码→二进制码	#i=BIN(#j)
G65	H25	二进制码→BCD码	#i=BCD (#j)
G65	H26	复合乘/除	$\#i = (\#i \times \#j) \div \#k$
G65	H27	复合平方根1	$#i = \sqrt{#j^2 + #k^2}$
G65	H28	复合平方根2	# $i = \sqrt{\# j^2 - \# k^2}$

### 使用注意

- (1)由G65规定的H码不影响偏移量的任何选择;
- (2) 如果用于各算术运算的Q或R未被指定,则作为0处理;
- (3) 在分支转移目标地址中,如果序号为正值,则检索过程是先向大程序号查找,如果序号为负值,则检索过程是先向小程序号查找。
  - (4)转移目标序号可以是变量。

### 使用注意

- (1)由G65规定的H码不影响偏移量的任何选择;
- (2) 如果用于各算术运算的Q或R未被指定,则作为0处理;
- (3) 在分支转移目标地址中,如果序号为正值,则检索过程是先向大程序号查找,如果序号为负值,则检索过程是先向小程序号查找。
  - (4)转移目标序号可以是变量。

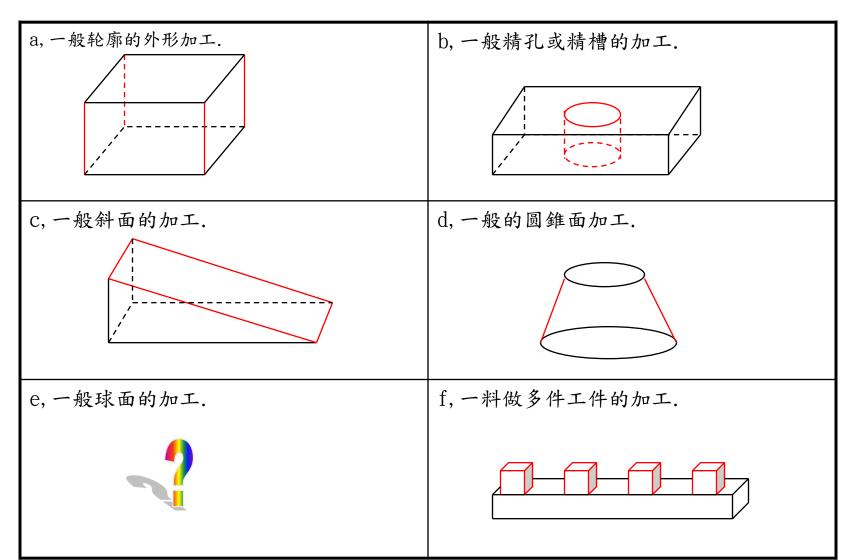

# 用户宏程序培訓


X

#### 例1:

椭圆的解析方程:


$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$


椭圆的参数方程:

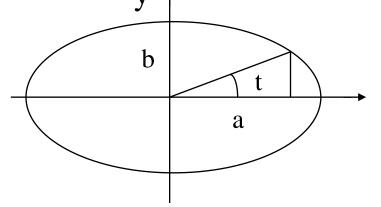


$$x = a \times \cos(t)$$

$$x = a \times \cos(t)$$
$$y = b \times \sin(t)$$

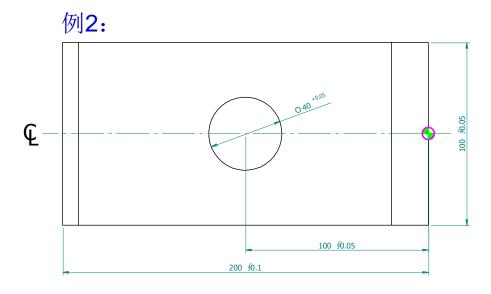

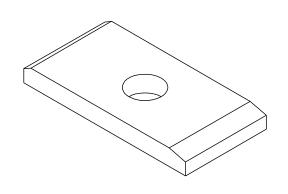

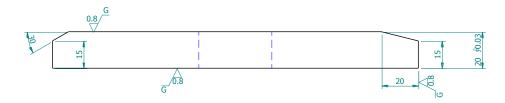

### 用户宏程序培訓

#### 孔加工程序

T01M06(EMC-10A)

G54G90G00S6000M03

G00X-100.Y0.

G43H01Z10.

M08

#1=-0.5

#2=[40-10]/2.

#3=#2/2.

WHILE[#1GE-20.5]DO1

G01Z#1F3000.

G03X[-100+#2]I#3(Y0.J0.)F1500

X[-100-#2]I-#2.

X-100.I-#3.

G01X-100.Y0.

#1=#1-1.

END1

G00Z30.

M05;M09

G28G91Z0.

G28G91X0.Y0.

**M30** 

T01M06(EMC-10A)

G54G90G00S6000M03

G00X-100.Y0.

G43H01Z30.

M08

#1=-0.5

#2=[40-10]/2

#3=#2/2

WHILE[#1GE-10.5]DO1

G90G01Z#1F300

G91G03X#2I#3F30

G03I-#2J0.

X-#10I-#3

#1=#1-1.

END1

G90G00Z30

M05;M09

G91G28Z0.

G28G91X0.Y0.

**M30** 

## 用户宏程序培訓

#### 斜面加工(左边)

T01M06(EMC-10A)

G54G90G00S10000M03

G00X-215.Y55.

G43H01Z10.

M08

#1=55

#2=-215.

#3=-5-5\*TAN[30]

#### WHILE[#1GE-55]DO1

G01X#2Y#1F2000.

G01Z#3F3000.

G01X-200.Z5\*TAN[30]F1500

#1=#1-0.2

#### END<sub>1</sub>

G00Z30.

M05;M09

G28G91Z0.

G28G91X0.Y0.

M30

#### 斜面加工(右边)

T01M06(EMC-10A)

G54G90G00S10000M03

G00X10.Y65.

G43H01Z10.

M08

#1=-5

#2=10.

#### WHILE[#1LE0.1]DO1

X#2Y65.

G01Z#1F3000.

G01Y-65.F3000

G00Z30.

#1=#1+0.05

#2=#2-20/5\*0.05

#### END1

G00Z30.

M05

M09

G28G91Z0.

G28G91X0.Y0.

M30

例题3: 铣牙

一、螺纹铣削的实例:以M72×2-6H螺纹为 例 工件材料:铝合金: 刀具: 专用铣牙刀 进给速度50mm/min; 螺纹的底孔尺寸 螺纹有效长 φ69.835+0.375 0

铣削方式: 顺铣 度:45mm: 加工中心的操作系统: Fanuc0i-MA

- 二、加工步骤:
- (1) 加工孔到螺纹底孔尺69.835+0.375 0
- (2) 螺纹铣刀走螺旋曲线,绕螺纹轴线作X、 Y方向进行圆弧插补运动,同时Z方向直线运 动,每绕螺纹轴线运行一周沿Z向移动一个 螺距

```
O1505
T1 M6
  G0G90G54X0Y0S2000M3
 G43H1Z50M8
 Z10F1000
 #1 = -45
 7#1
 G01G41D1Y36F100
  N10G91G3J-36Z2
 #1=#1+2
 IF[#1LT1]GOTO10
 G1G40G90Y0F1000
 Z10F1000
 G55X0Y0
 #1 = -45
 7#1
 G41D1Y36F100
  N20G91G3J-36Z2
 #1=#1+2
 IF[#1LT1]GOTO20
 G1G40G90Y0F1000
 G0G49Z0M9
  M5
  M30
```

### 用户宏程序培訓

⇒ 学无止境!



不易随便更改程序

