



故障现象：ET200SP，用的是 PCS 7 V9.0 SP2，用户发现 DO 的输出不了，程序里已经到驱动块的 VALUE 端。这时对这个模块插拔就可以输出了。下次信号变化还是输出不了。

1. 驱动块是在 OB32 里。

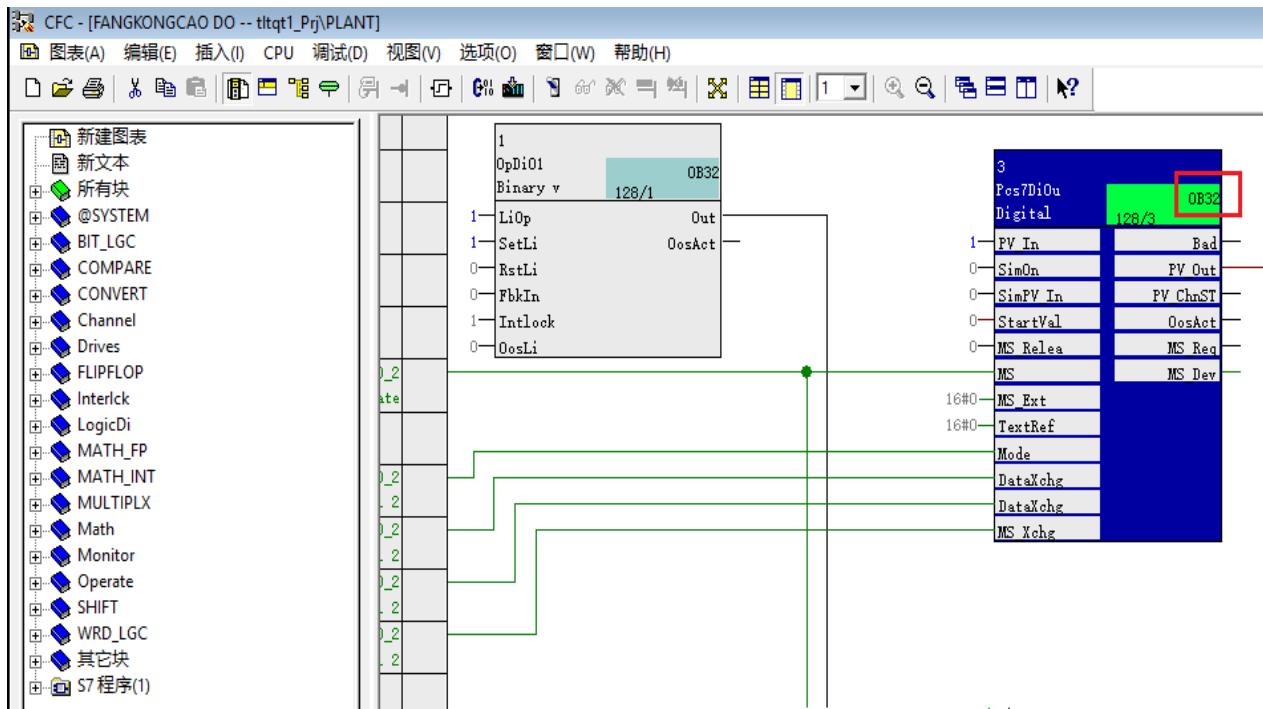

2. CPU 里 OB32 的映像区是 PIP3.

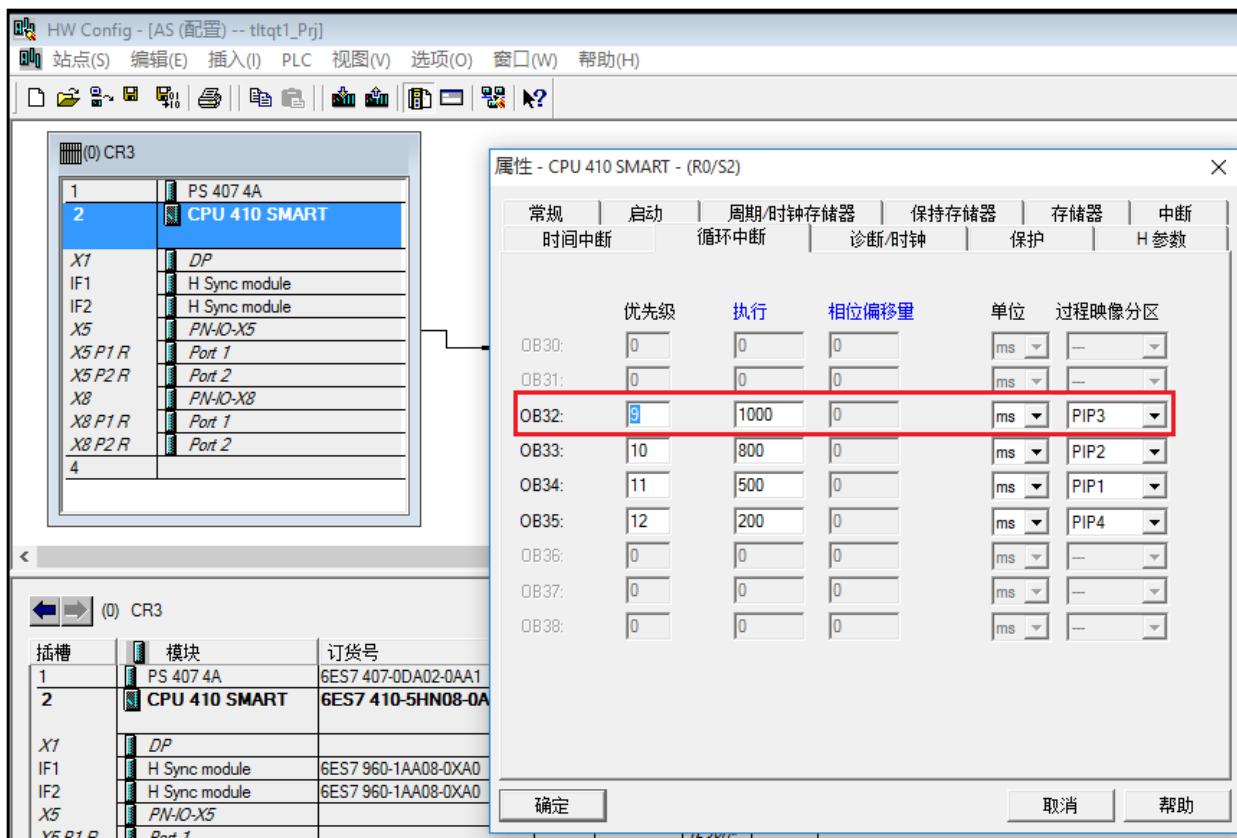

3. 卡件是在 PIP2 映像区，对应是 OB33,但是 OB33 没有程序，就不会刷新。

