



1. 故障现象


新加的 821 下面的块图标没有注释


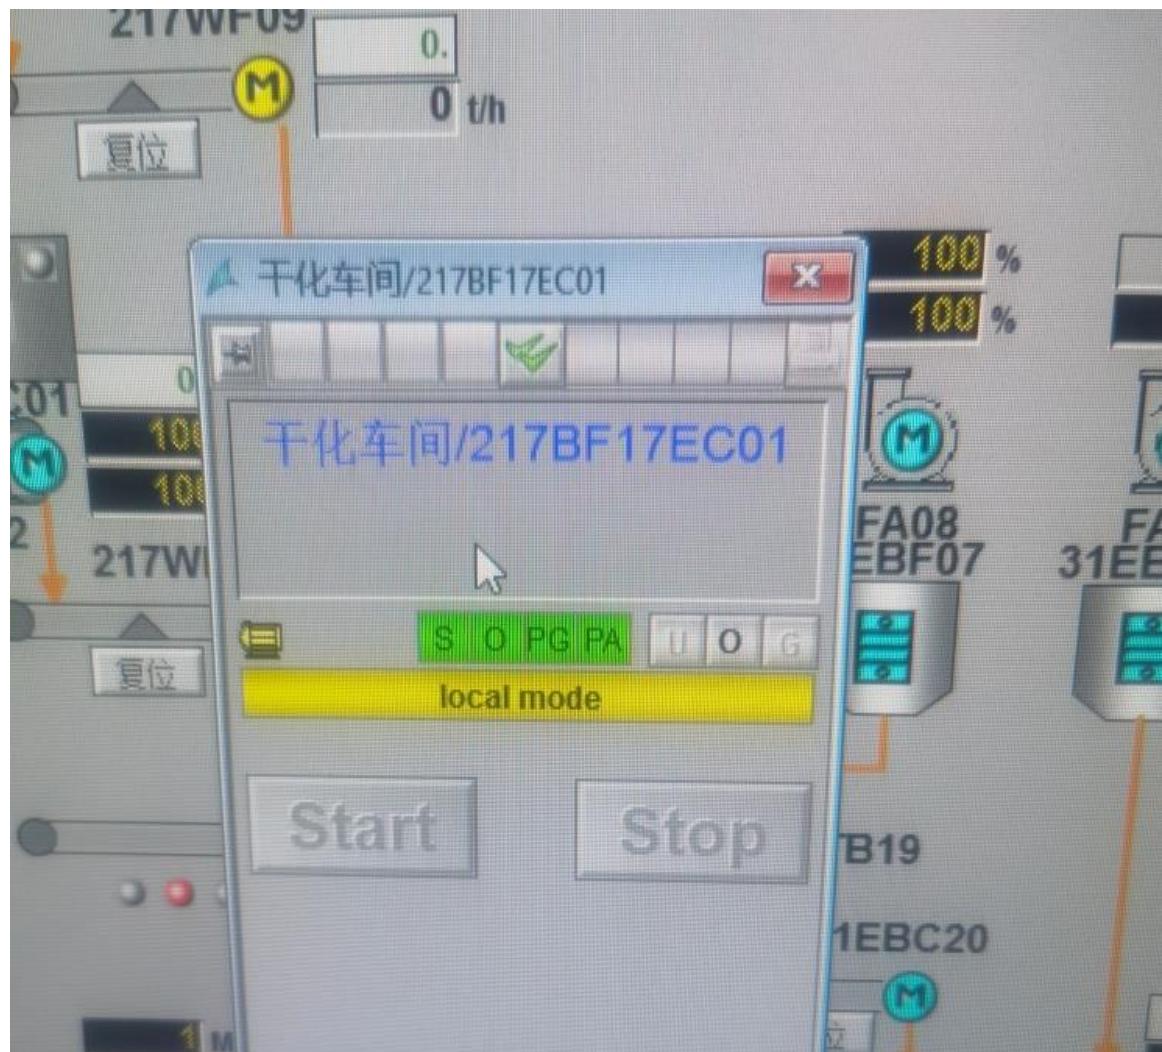


2. 项目检查

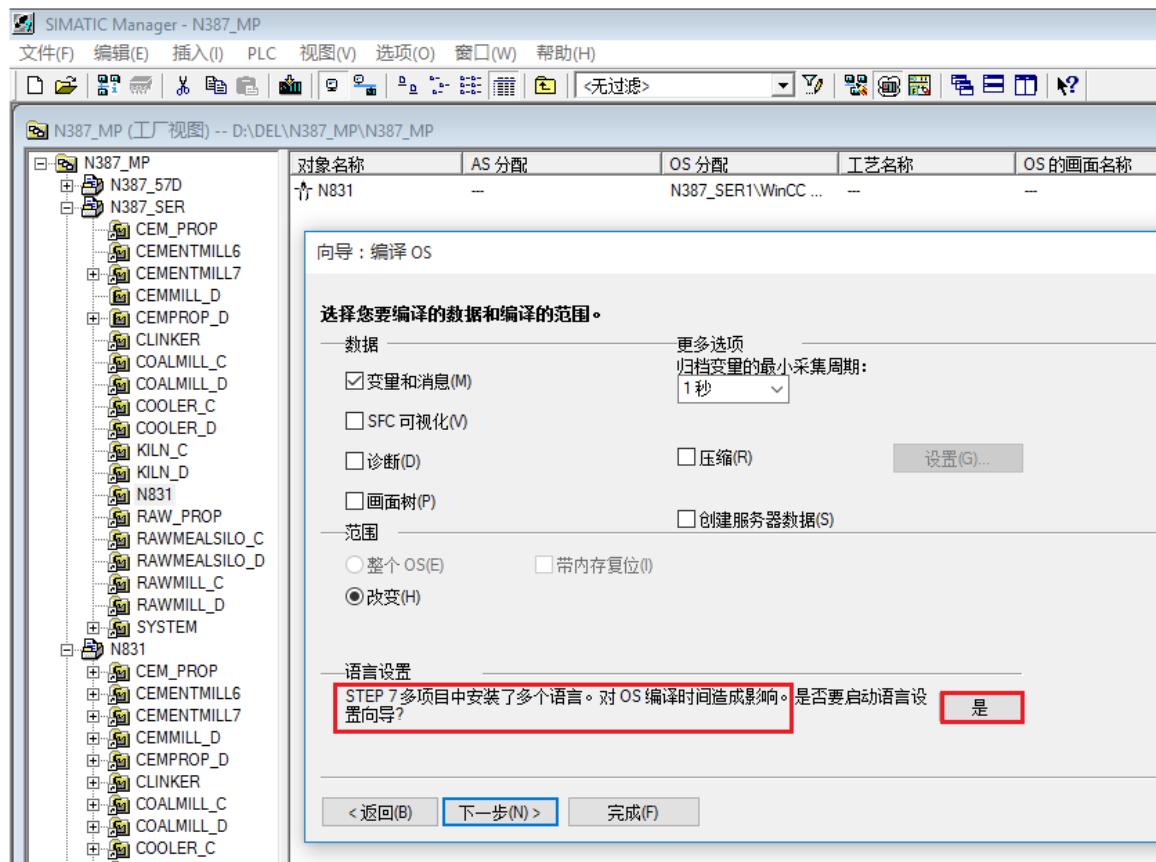


检查发现 OS SERVER 和 831 项目的显示设备语言不同；

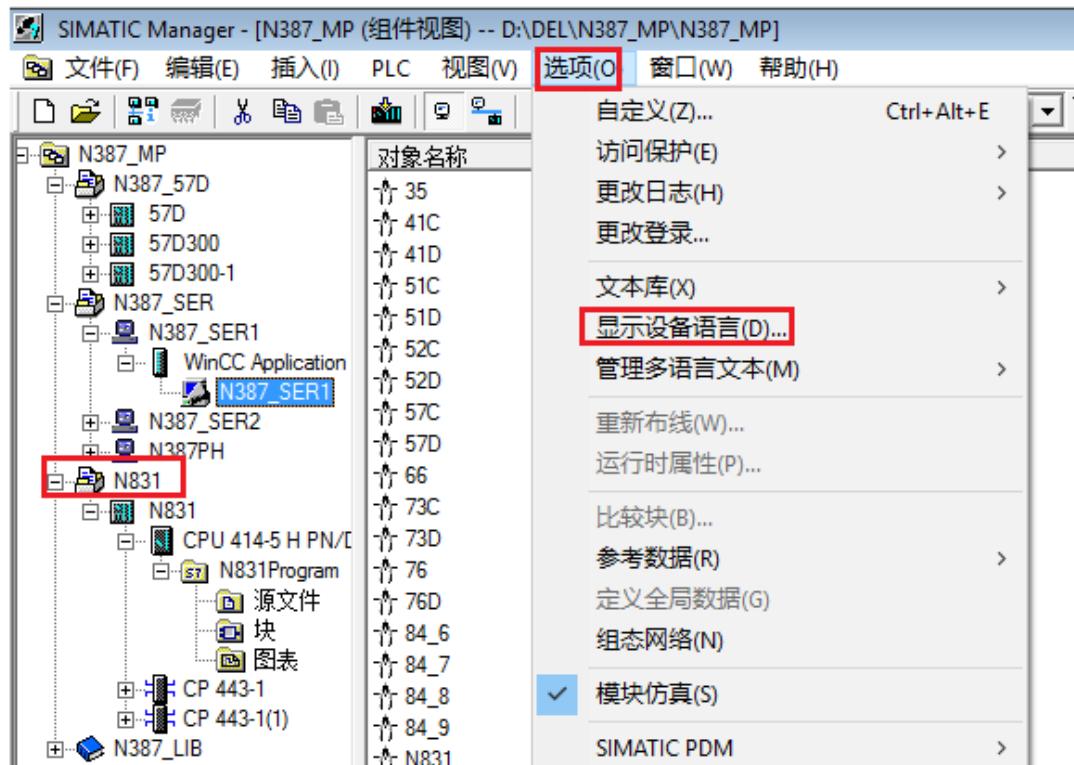


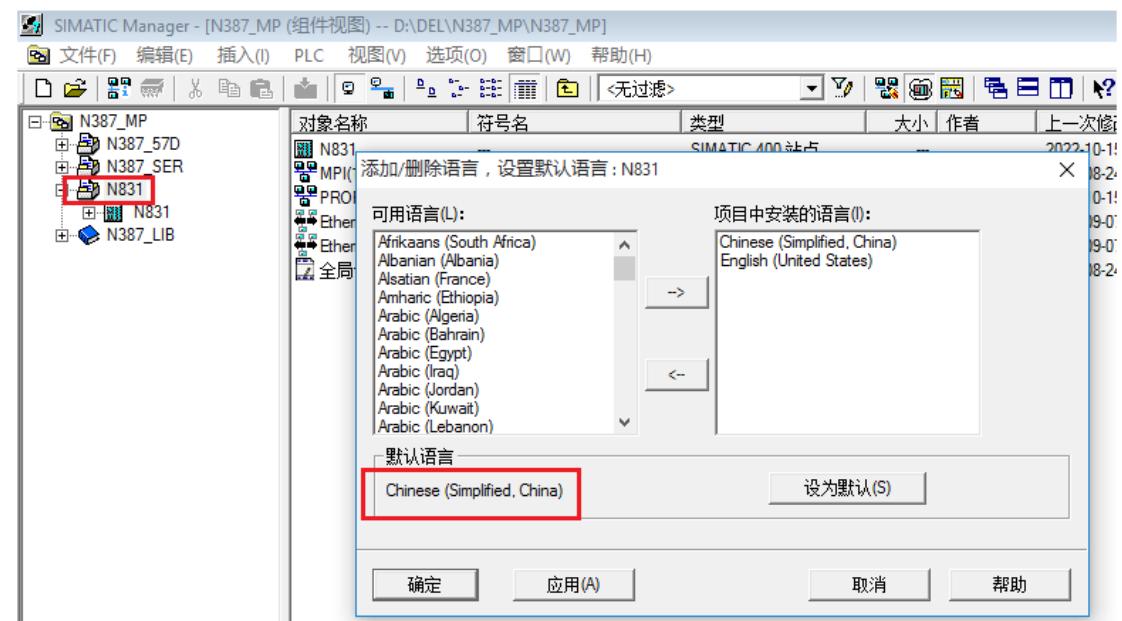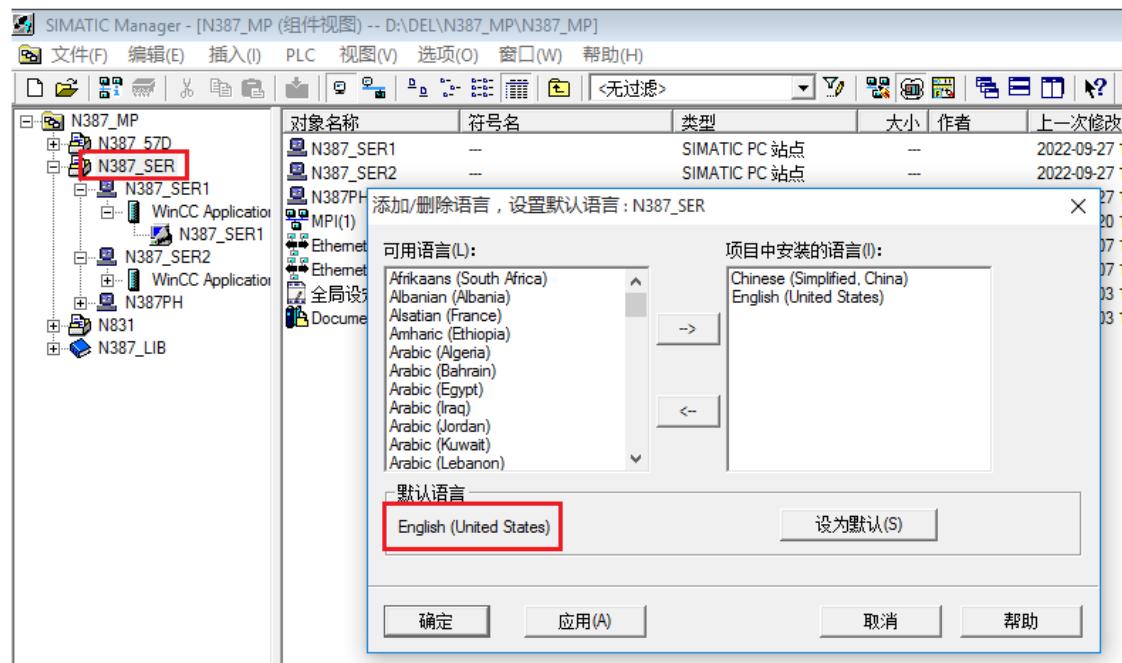

在编译后，N831 的文本都编译到了中文那一列里。而 WINCC 运行系统语言只选择了英文，而英文那列文本里是空的，所以不能显示注释。

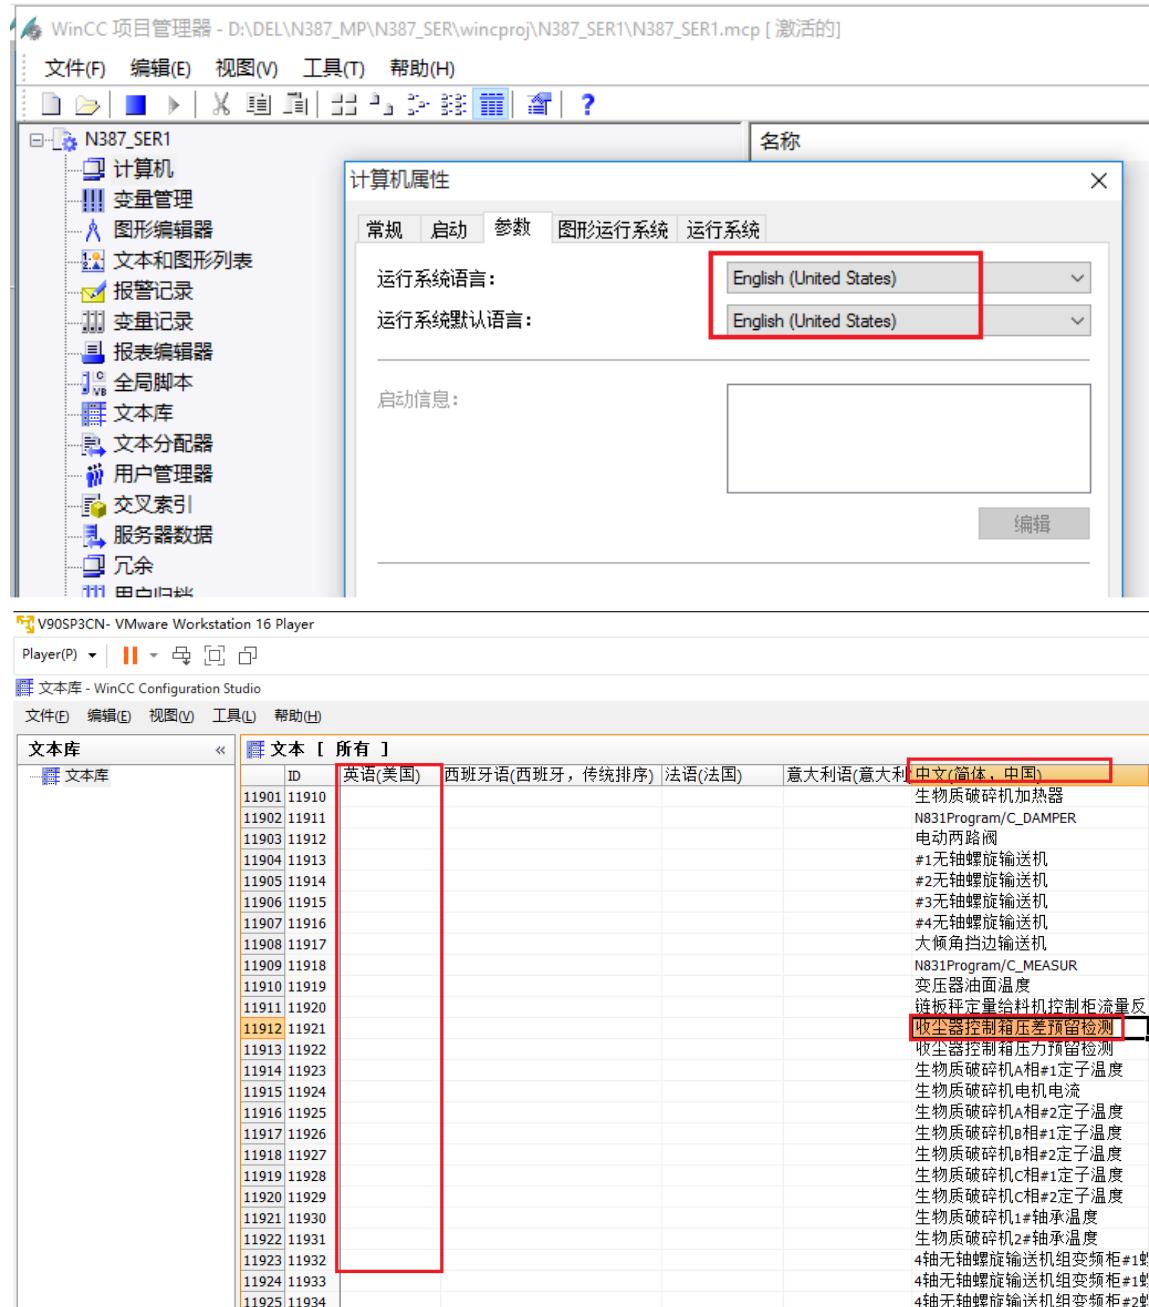


3. 解决方案

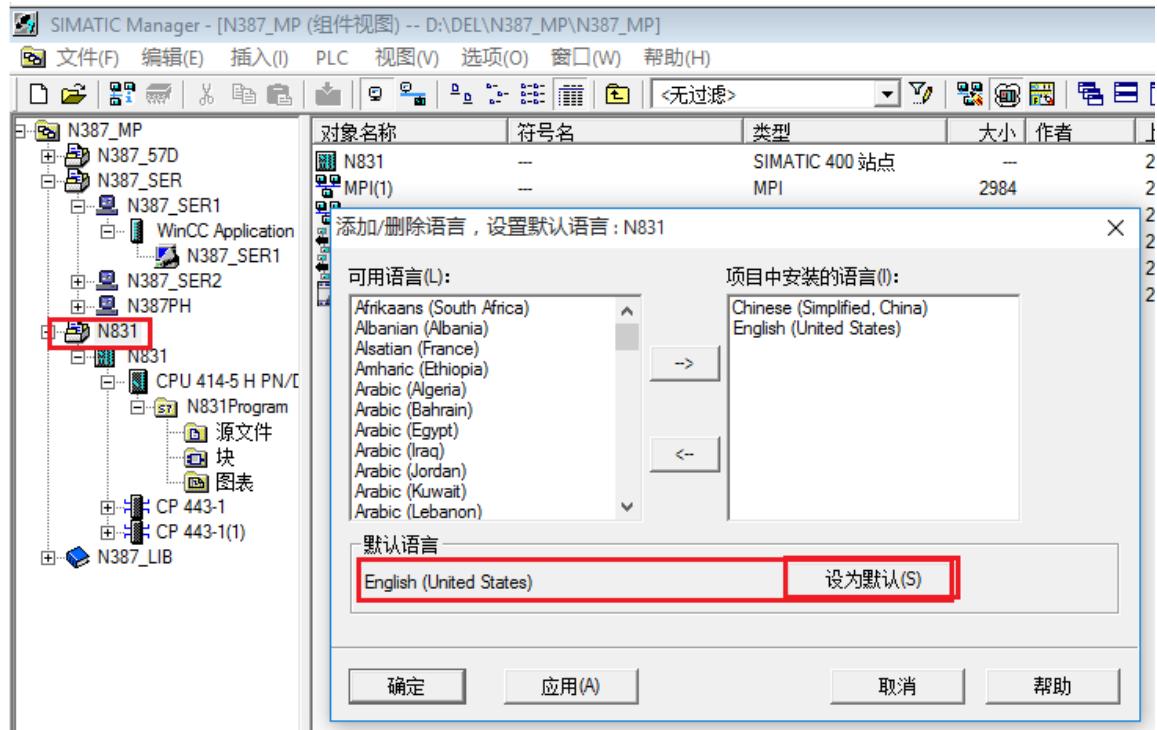


统一语言设置后，检查改了注释后，CFC 里的注释文本是否正确？

要改变编译 CFC,并全部编译 OS, 重新退出 WINCC 再运行，优化后的结果：

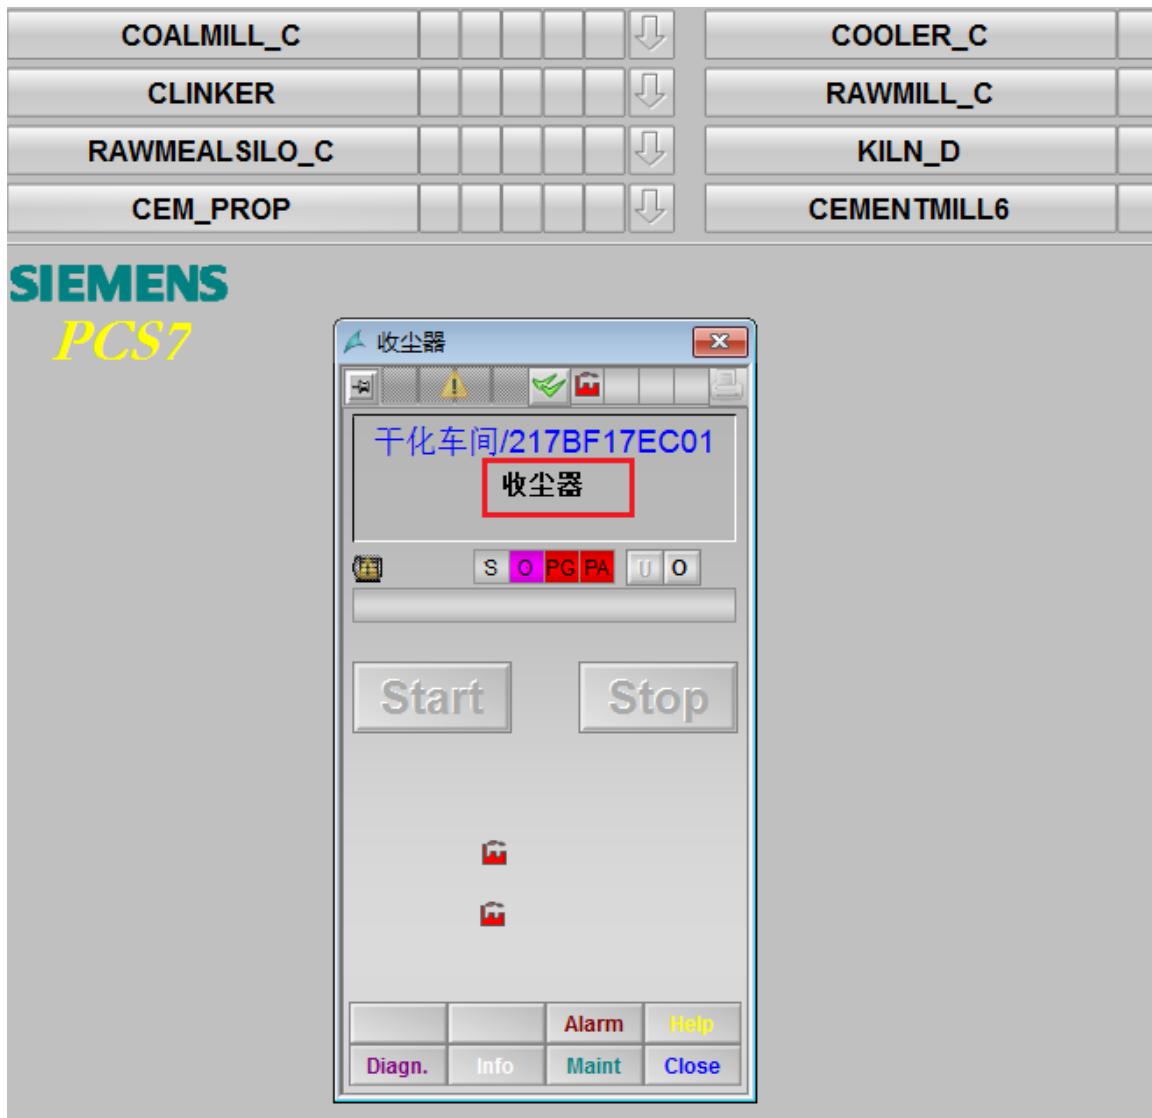

再随机找一个修改注释后再编译，功能也正常。

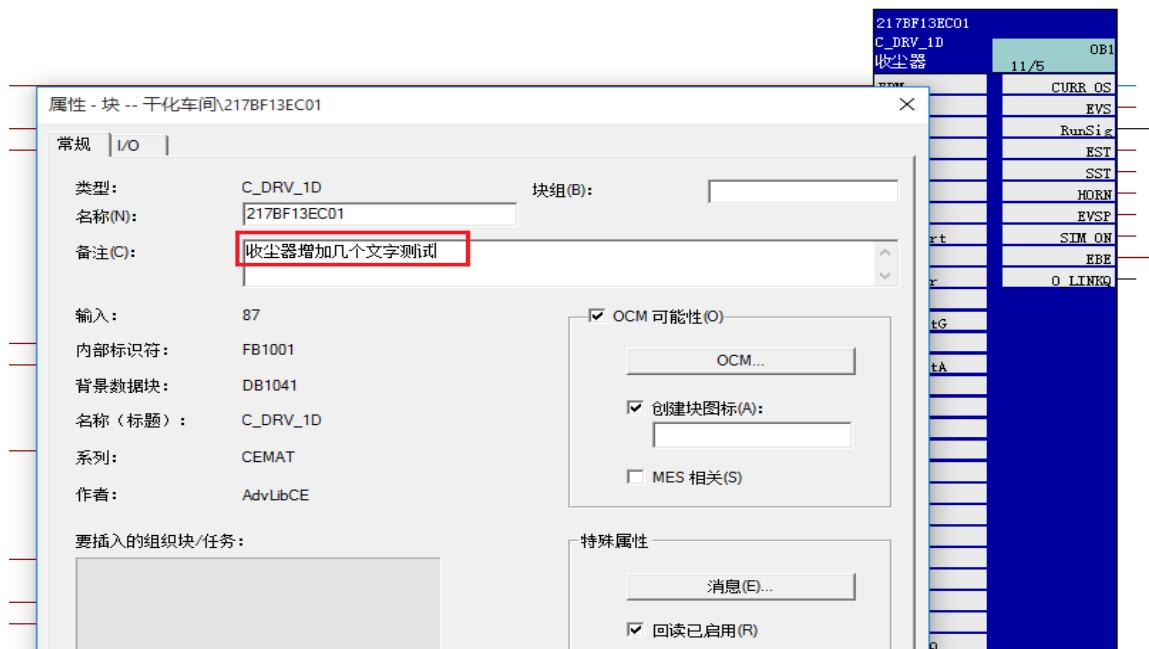

另外，建议 OS SERVER 和 CLIENT 的语言设置选择下面的英文和中文：

